

SERVISNE INFORMACIJE ZA MERCEDES-BENZ POGON TRAKASTOG REMENA SA ŠPANEROM 55123

TEHNIČKE INFORMACIJE BR. 1081

PROIZVOĐAČ VOZILA/ MODELI:

Mercedes-Benz	C klasa: C200, C220, C270
	E klasa: E200, E220, E270, E280, E320
	M klasa: ML270
	G klasa: G270

ODNOSI SE NA MOTORE:


2.0 D, 2.1 D, 2.2 D, 2.7 D, 3.2 D

ODNOSI SE NA DIJELOVE BR.:


RUVILLE-Br.:	OE-Br.:
55123	646200 05 70 (sadašnji)
	646 200 02 70 (zamijenjeni)
	646 200 03 70 (zamijenjeni)
	611 200 02 70 (zamijenjeni)
	611 200 03 70 (zamijenjeni)
	611 200 04 70 (zamijenjeni)
	611 200 05 70 (zamijenjeni)

Obratite pažnju na specifikacije proizvođača vozila!

Na gore pomenutim vozilima, jaka dinamička kretanja u pogonu trakastog remena mogu da prouzrokuju pucanje konstrukcije španera 55123 (slika 2). Uzrok može biti dotrajala ili oštećena remenica alternatora sa kvačilom. Kao posljedica toga dolazi do oštećenja svih komponenti pogona trakastog remena, što uzrokuje kvar vozila u potpunosti. Kako bi se ovo izbjeglo, RUVILLE preporučuje da se remenica alternatora sa kvačilom (slika 4) provjeri i po potrebi zamijeni.

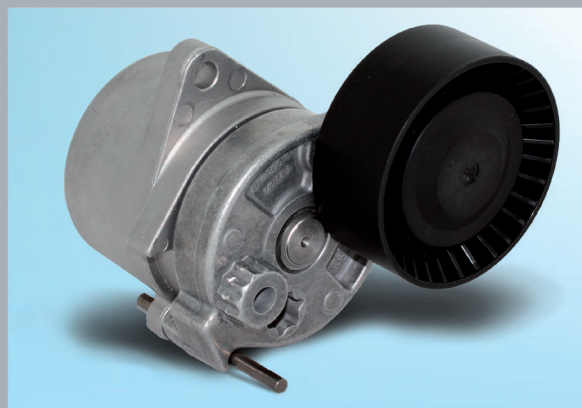


Slika 1: Prednja strana neoštećenog španera 55123

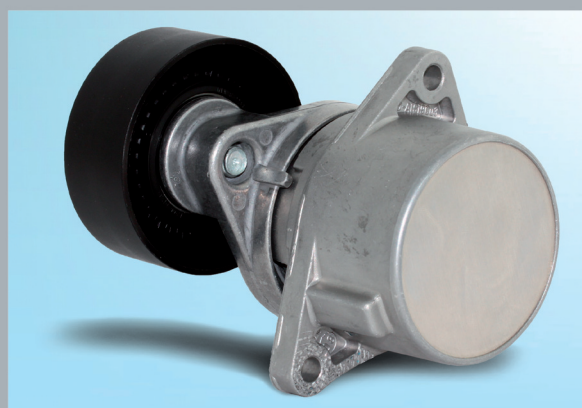

Slika 2: Bočni pogled na neoštećen španer 55123



Slika 3: Primjer slomljenog španera 55123

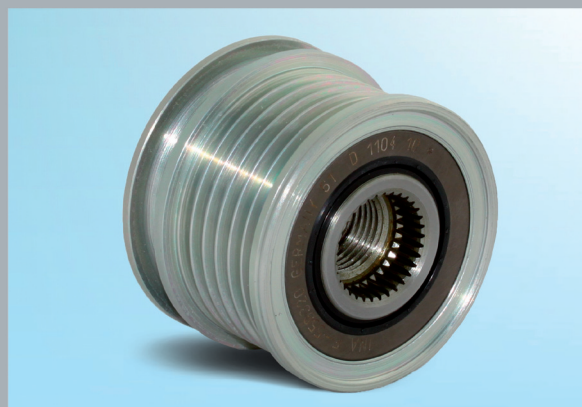

Slika 4: Remenica alternatora sa kvačilom



INFORMACIJA

Odgovarajuće rezervne dijelove možete pronaći u našem elektronskom katalogu na adresi www.ruville.de. Gdje su navedene reference za brojeve rezervnih dijelova proizvođača vozila, to je samo u svrhu poređenja.

RUVILLE
YOUR PARTNER